


Audi A3/ S3 燃料ポンプの点検/交換

リコール届出番号	外-2246	リコール届出日	平成27年10月21日
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、当該ポンプ内部の製造工程が不適切なため、内部部品のメッキコーティングが剥がれ、内部に異物として残留するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプ内のインペラに異物が噛み込み、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動ができなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプの品番、製造日を確認し、該当するものは燃料ポンプを良品に交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8VCJSF	アウディ A3 SB 1.8 TFSI クトロ	WAUZZZ8V0EA130599~WAUZZZ8VXE163450 平成26年2月27日 ~ 平成26年5月23日	31台	
	ABA-8VCJSL	アウディ A3 セダン 1.8 TFSI クトロ	WAUZZZ8V0E1024038~WAUZZZ8VXE1033488 平成26年3月17日 ~ 平成26年6月9日	68台	
	ABA-8VCJXF	アウディ S3 SB	WAUZZZ8V3EA135733~WAUZZZ8VXE162914 平成26年3月17日 ~ 平成26年5月23日	21台	
	ABA-8VCJXL	アウディ S3 セダン	WAUZZZ8V0E1025688~WAUZZZ8VXE1033331 平成26年3月19日 ~ 平成26年6月9日	48台	
	DBA-8VCPT	アウディ A3 SB 1.4 TFSI COD	WAUZZZ8V0EA107324~WAUZZZ8VXE166185 平成26年1月17日 ~ 平成26年5月17日	32台	
	DBA-8VCPTL	アウディ A3 セダン 1.4 TFSI COD	WAUZZZ8V0E1025142~WAUZZZ8VXE1024905 平成26年3月17日 ~ 平成26年6月5日	39台	
	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4 TFSI	WAUZZZ8V0EA107307~WAUZZZ8VXE168955 平成26年1月17日 ~ 平成26年5月27日	194台	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 1.4 TFSI	WAUZZZ8V0E1021401~WAUZZZ8VXE1034429 平成26年2月20日 ~ 平成26年6月9日	220台	
(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年1月17日~平成26年6月9日	653台		

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

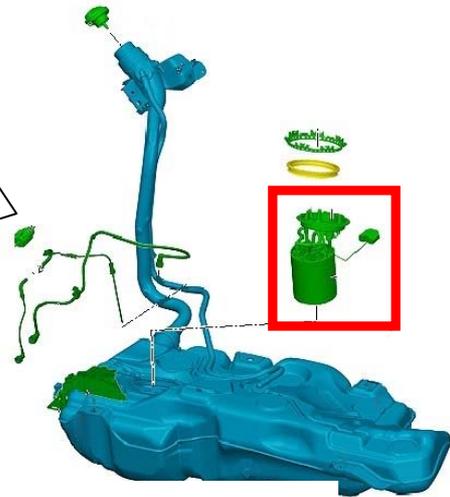

↑
燃料タンク

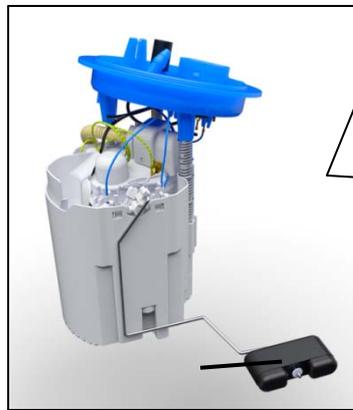

燃料ポンプ

注： は、点検、交換する部品を示す。