


Audi A3/ A3SB メカトロニクスのプログラム改修

改善対策届出番号	469	改善対策開始日	平成27年4月15日
不具合の部位(部品名)	自動変速機(自動変速機制御コンピュータ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、エンジン停止後、当該コンピュータ内の作動油温度が低い状態で、特定のイグニッションスイッチ操作を行った場合に、当該コンピュータがスリープ状態にならないことがあります。 そのため、エンジン停止後も当該コンピュータに待機電流が流れ続けることで、最悪の場合、バッテリーが上がりエンジンを始動できなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換えます。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	DBA-8VCPT	アウディ A3SB 1.4T 103kw	WAUZZZ8V0EA098401~WAUZZZ8VXE201856 平成25年9月28日~平成26年7月15日	202	
	DBA-8VCPTL	アウディ A3 セダン 103kw	WAUZZZ8V0E1025142~WAUZZZ8VXE1041901 平成26年3月19日~平成26年7月18日	125	
	DBA-8VCXS	アウディ A3SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V0EA098141~WAUZZZ8VXE201341 平成25年11月12日~平成26年7月15日	1,007	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 90kw	WAUZZZ8V0E1024461~WAUZZZ8VXE1044104 平成26年1月17日~平成26年7月18日	495	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年9月28日~平成26年7月18日	計1,829台	

【注意事項】 改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

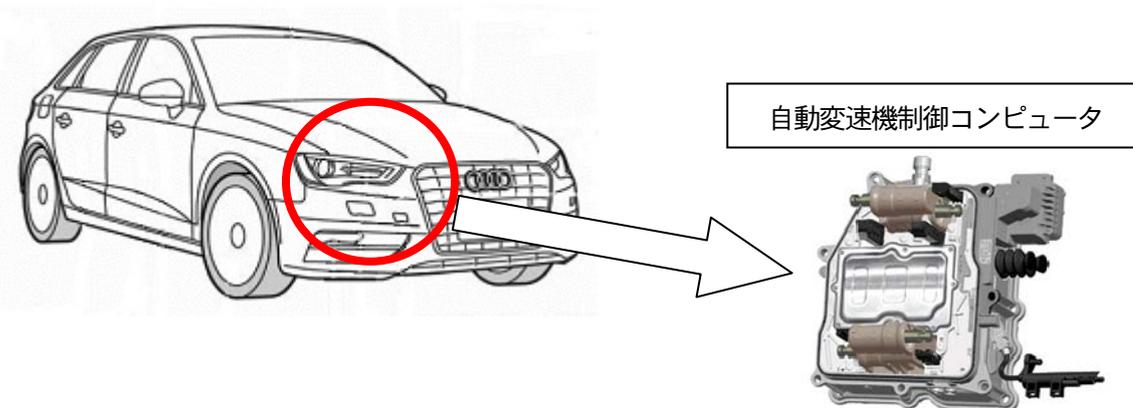

注: は、プログラムを書き換える部品を示す。