


Audi A4/A5/Q5/A6/S6/RS6/A7/S7/RS7/A8
パワーステアリングコントロールユニットのダイヤフラムの点検改修

改善対策届出番号	491	改善対策開始日	平成28年4月6日
不具合の部位(部品名)	パワーステアリングコントロールユニット		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングコントロールユニットにおいて、防水用のダイヤフラムが不適切なため、防水効果が得られないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ユニット内部に水分が浸入し、電子基板が水分の影響から損傷して、パワーステアリング警告灯が点灯、最悪の場合、パワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点検キットにて確認作業を実施し、不適切なダイヤフラムが貼付されている場合はパワーステアリングギアボックスを交換する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCREB	アウディ A6 オルトロ	WAUZZZ4G1GN081643~WAUZZZ4GXGN098814 平成27年11月19日~平成27年12月12日	5	
	ABA-4GCREC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G0GN096442~WAUZZZ4G9GN102559 平成27年11月14日~平成27年12月16日	10	
	ABA-4GCRES	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 パート 3.0Tq	WAUZZZ4G1GN092450~WAUZZZ4G9GN097220 平成27年11月30日~平成27年12月16日	9	
	ABA-4GCTGA	アウディ S6 アウディ S6 パート	WAUZZZ4G1GN098376~WAUZZZ4G9GN094107 平成27年11月19日~平成28年1月22日	7	
	ABA-4GCTGL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0GN081911~WAUZZZ4G9GN084841 平成27年11月19日~平成28年1月7日	12	
	ABA-4GCWUC	アウディ RS7 SB	WUZZZ4G0GN902205~WUZZZ4G7GN902654 平成27年11月19日~平成27年12月16日	7	
	ABA-4GCWUS	アウディ RS6 パート	WUZZZ4G2GN902299~WUZZZ4GXGN902132 平成27年11月19日~平成27年12月16日	12	
	ABA-4GCYCYG	アウディ A6 1.8T アウディ A6 パート 1.8T	WAUZZZ4G4GN096623~WAUZZZ4G6GN085266 平成27年11月19日~平成27年12月12日	2	
	ABA-4GCYPC	アウディ A7 SB 2.0Tq	WAUZZZ4G0GN084887~WAUZZZ4GXGN095606 平成27年11月5日~平成27年12月16日	58	
	ABA-4GCYPS	アウディ A6 2.0Tq アウディ A6 パート 2.0Tq	WAUZZZ4G0GN087336~WAUZZZ4G9GN091062 平成27年11月5日~平成27年12月16日	26	
	ABA-4HCTGF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H3GN010971 平成27年12月12日	1	
	ABA-8RCNCF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R1GA073612~WAUZZZ8RXGA071955 平成27年10月17日~平成27年12月16日	5	
	DBA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ	WAUZZZ8F3GN004581~WAUZZZ8F9GN004794 平成28年1月7日~平成28年1月21日	2	
	DBA-8KCDN	アウディ A4 パート 2.0T	WAUZZZ8K6FA179295 平成27年11月14日	1	
	DBA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZ8T2GA028688~WAUZZZ8T8GA031028 平成27年12月16日~平成28年1月7日	4	
(計15型式)	(計19車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年10月17日~平成28年1月22日	計161台		

【注意事項】 改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

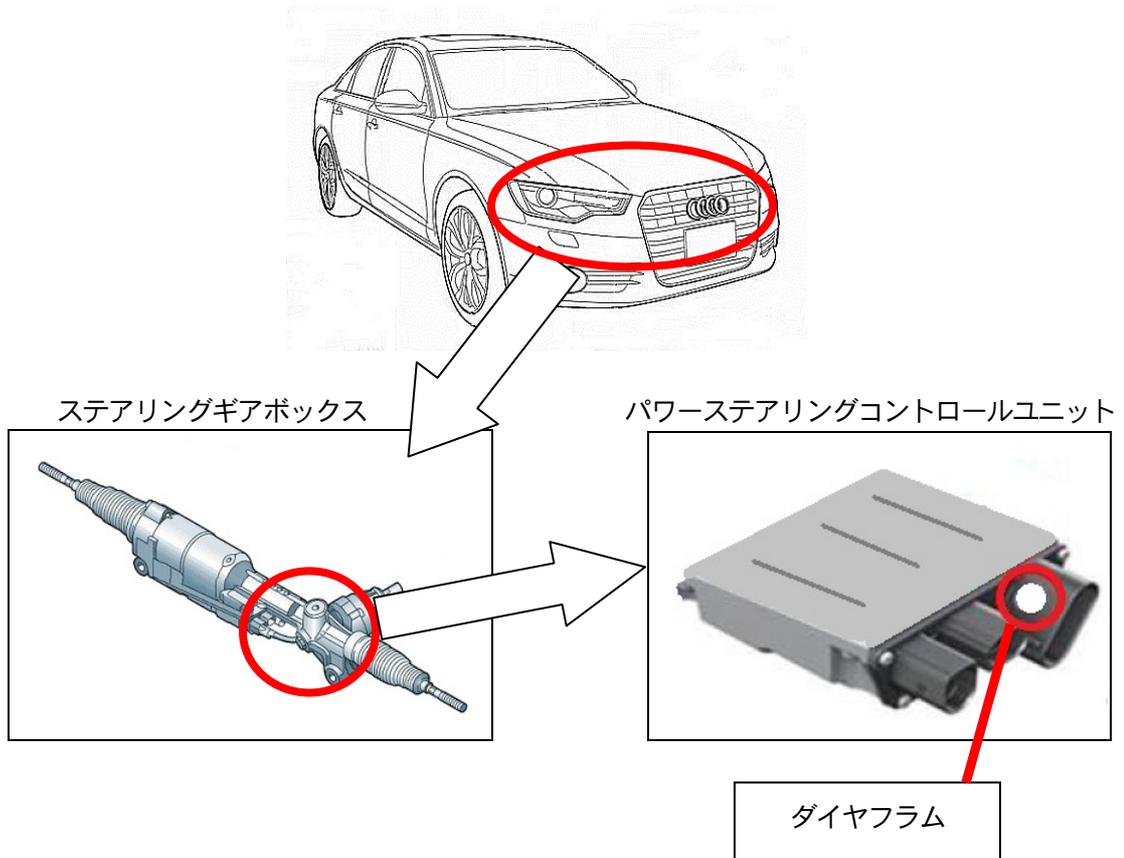

注： は、点検/修理箇所を示す。