


Audi A4 3種類のコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 4 月 6 日
不 具 合 の 内 容	①パワーステアリングコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、アダプティブクルーズコントロールシステム作動時に、システムと連携がとれないことがある。そのため、パワーステアリング警告灯が点灯するおそれがある。 ②ゲートウェイコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、エアバッグコントロールユニットのイニシャルチェックが適切に行われないことがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯するおそれがある。 ③ドアコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、ドアの開閉信号が他のシステムに展開されず、メータパネル内に警告表示がされるおそれがある。
改 善 の 内 容	①全車両、パワーステアリングコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。 ②全車両、ゲートウェイコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。 ③全車両、ドアコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA008029～WAUZZZF4XGA028868 平成 27 年 12 月 16 日～平成 28 年 1 月 22 日	1 8 0	①②③
	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0 Tq	WAUZZZF40GA007785～WAUZZZF4XGA023721 平成 27 年 12 月 16 日～平成 28 年 1 月 22 日	1 6 3	①②③
			輸入期間の全体の範囲 平成 27 年 12 月 16 日～平成 28 年 1 月 22 日	3 4 3	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


不具合発生箇所

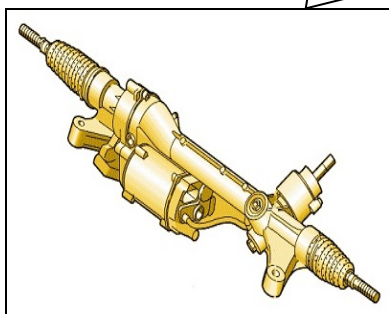

パワーステアリングコントロールユニット

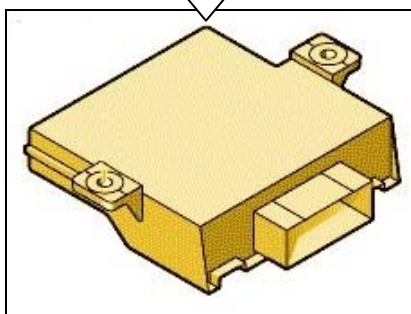

ゲートウェイコントロールユニット

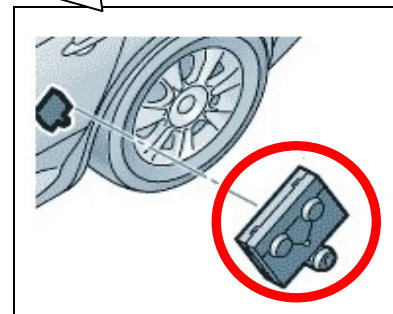

ドアコントロールユニット

注： は、プログラム書き換え部を示す。