


Audi A8 変速機冷却用ソレノイドバルブの改修

リコール届出番号	外-2441	リコール届出日	平成29年2月22日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機の冷却装置において、冷却水を制御するソレノイドバルブの内部シールの耐久性が不足しているため、冷却水がソレノイドバルブ内に浸入することがあります。そのため、冷却水がソレノイドバルブの配線内部を経由し、エンジンコントロールユニットのコネクタ部に溜まり、最悪の場合、端子間が短絡し、エンストするおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両配線及び端子を点検し、ソレノイドバルブを対策品と交換します。なお、配線及び端子に損傷のあるものは修理を行います。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4HCDRF	アウディ A8 4.2q	WAUZZZ4H0BN010077～WAUZZZ4HXCN032587 平成22年12月7日～平成24年6月5日	595台	
	ABA-4HCDRL	アウディ A8L 4.2q	WAUZZZ4H0BN006093～WAUZZZ4HXCN033688 平成22年12月16日～平成24年7月5日	134台	
			（輸入期間の全体の範囲） 平成22年12月7日～平成24年7月5日	729台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

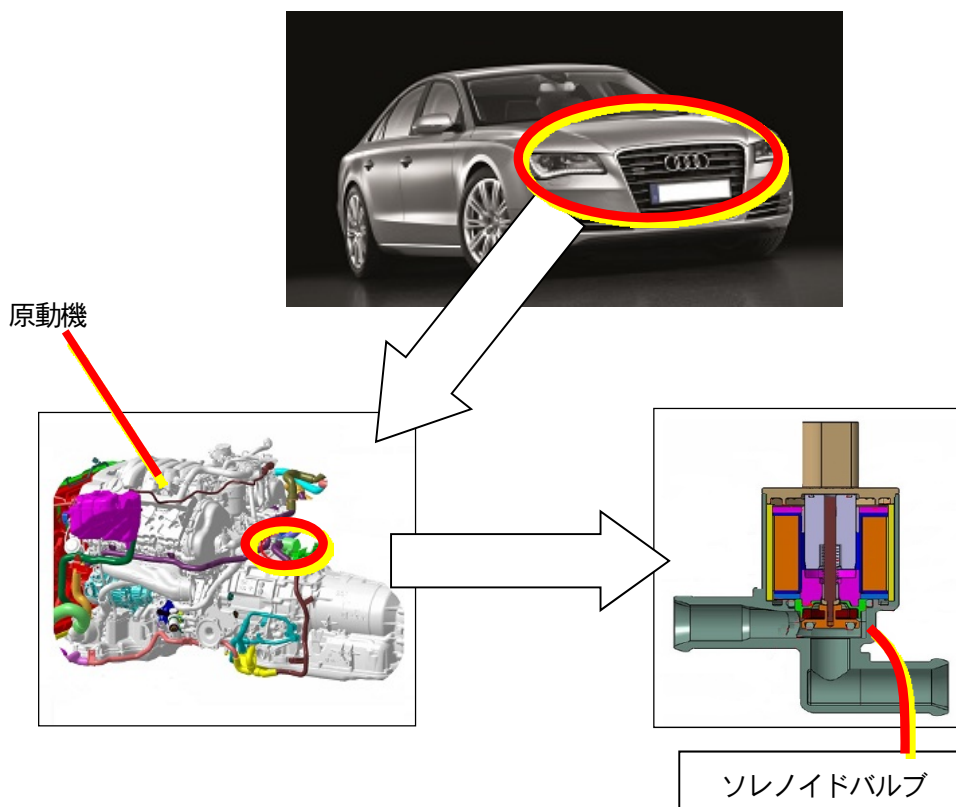

注： は、交換部品を示す。