

## Audi Q5, SQ5, Q5ハイブリッド, Q7 燃料ポンプフランジの改修

リコール届出番号	外-2442	リコール届出日	平成29年6月29日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの取付位置が不適切なため、当該フランジ部が雨水等の被水により早期に劣化することがあります。そのため、フランジ部の強度が低下し、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力によりフランジ部に亀裂が生じ、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプフィルターフランジ部に保護フィルムを貼り付けます。なお、当該フランジ部を点検し、変色している場合は、新品に交換したうえで、保護フィルムを貼り付けます。		



車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4LBARA	アウディ Q7 4.2q エアサス	WAUZZZ4L07D040391～WAUZZZ4LXAD031835 平成18年9月28日～平成22年7月5日	470台	
	ABA-4LBARS	アウディ Q7 4.2q	WAUZZZ4L08D037802～WAUZZZ4LXAD021368 平成18年10月23日～平成22年7月5日	49台	
	ABA-4LBHKA	アウディ Q7 3.6q エアサス	WAUZZZ4L07D083130～WAUZZZ4LX9D037453 平成19年3月19日～平成22年7月5日	331台	
	ABA-4LBHKS	アウディ Q7 3.6q	WAUZZZ4L07D085086～WAUZZZ4LXAD032998 平成19年3月29日～平成22年7月21日	753台	
	ABA-4LCJTL	アウディ Q7 3.0Tq エアサス	WAUZZZ4L0BD002068～WAUZZZ4LXCD041347 平成22年7月21日～平成24年7月18日	222台	
	ABA-4LCJTS	アウディ Q7 3.0Tq	WAUZZZ4L0BD001048～WAUZZZ4LXCD044281 平成22年7月21日～平成24年8月15日	997台	
	ABA-8RCALF	アウディ Q5 3.2q	WAUZZZ8R09A033105～WAUZZZ8RXCA092525 平成21年3月17日～平成24年8月28日	394台	
	ABA-8RCDNF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R09A031452～WAUZZZ8RXCA138595 平成21年4月16日～平成24年10月9日	4,230台	
	ABA-8RCNCF		WAUZZZ8R0DA007757～WAUZZZ8RXHA093259 平成24年10月9日～平成29年3月15日	5,000台	
	ABA-8RCTVF	アウディ Q5 3.0Tq	WAUZZZ8R0DA011002～WAUZZZ8RXEA091958 平成24年10月9日～平成26年7月15日	205台	
	ABA-8RCTXF	アウディ SQ5	WAUZZZ8R0EA040985～WAUZZZ8RXHA047933 平成25年8月16日～平成29年1月17日	1,151台	
	DAA-8RCHJF	アウディ Q5 ハイブリッド	WAUZZZ8R0DA014451～WAUZZZ8RXEA034840 平成24年10月17日～平成26年10月28日	166台	
			（輸入期間の全体の範囲） 平成18年9月28日～平成29年3月15日	13,968台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

# 不具合発生箇所



燃料タンク

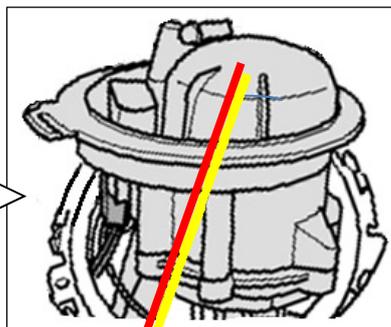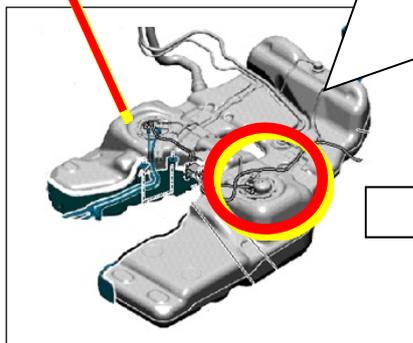

燃料ポンプ上部・フィルム装着部

注：  は、フィルム装着部を示す。