


Audi Q3/RSQ3 3種類のコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-2546	リコール届出日	平成29年10月18日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①制動灯の点灯制御を行うゲートウェイコントロールユニットのプログラムが不適切なため、緊急ブレーキを作動させた際、制動信号がボディコントロールモジュールに送信されず、制動灯が点灯しません。そのため、保安基準第12条（協定規則第13H号の技術的要件）の基準に適合しません。</p> <p>②LED式の前面灯火器装着車において、車幅灯の制御を行うオンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、車幅灯が点灯状態で方向指示器および非常点滅表示灯を作動させた際、車幅灯が点滅します。そのため、保安基準第34条の基準に適合しません。</p> <p>③四輪駆動コントロールユニットのプログラムが不適切なため、滑りやすい路面等で走行した際、後軸への駆動力の分配が適切に行われなことがあります。そのため、駆動力が前軸に多く分配され、前輪が空転するおそれがあります。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、ゲートウェイコントロールユニットのプログラムを変更します。</p> <p>②全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを変更します。</p> <p>③全車両、四輪駆動コントロールユニットのプログラムを変更します。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCULB	アウディ Q3 2.0Tq 132kw	WAUZZZ8U0FR017780～WAUZZZ8UXHR019846 平成27年3月28日～平成28年10月29日	1,453台	①のみ 620台 ②のみ 3台 ①+② 830台
	ABA-8UCULC	アウディ Q3 2.0Tq 162kw	WAUZZZ8U0FR030805～WAUZZZ8UXHR024013 平成27年5月11日～平成28年10月29日	165台	①のみ 23台 ①+② 142台
	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U0FR030884～WAUZZZ8UXHR022150 平成27年5月11日～平成28年10月29日	1,814台	①のみ 1,054台 ②のみ 1台 ①+② 759台
	ABA-8UCZGF	アウディ RSQ3	WUAZZZ8U0FR900171～WUAZZZ8UXHR900469 平成27年5月8日～平成28年10月29日	331台	①のみ 79台 ①+② 54台 ①+③ 1台 ①+②+③ 197台
			（輸入期間の全体の範囲） 平成27年3月28日～平成28年10月29日	3,763台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生個所

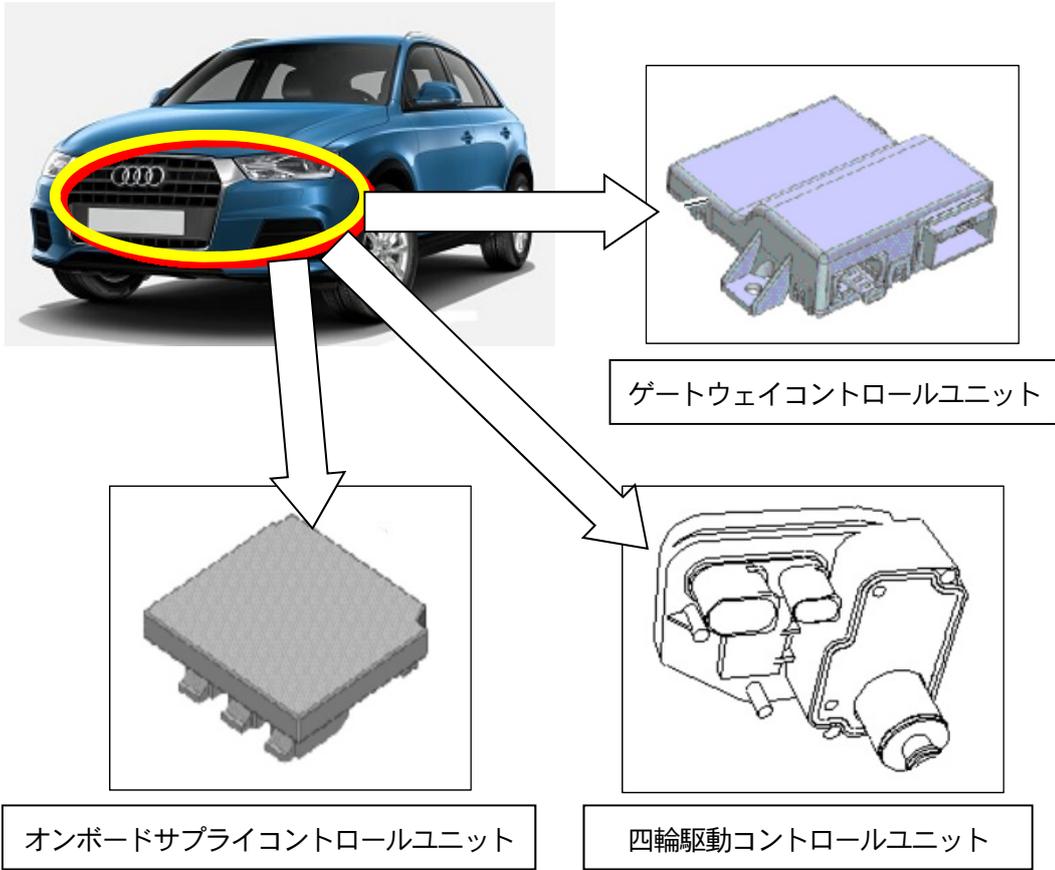

注： は、プログラム書き換え部を示す。