

## Audi A1 / A3 / TT メカトロニクスの改修

リコール届出番号	外-3035	リコール届出日	2020年5月27日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	7速Sトロニック型自動変速機のメカトロニクスにおいて、アッパーハウジングのねじ切り加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがあります。そのため、アクキュレーターの継続的な油圧変化による疲労の蓄積により、アッパーハウジングに亀裂が発生し、油圧が低下して、最悪の場合、駆動力が伝達されず走行できなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、メカトロニクス内のアッパーハウジング製造識別マークを確認し、該当する場合はアッパーハウジングを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8JCDA	アウディ TT クーペ 1.8	TRUZZZ8J0D1006918～ TRUZZZ8JXD1015674 平成23年11月2日～平成25年7月10日	166	
	ABA-8PCAX	アウディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P09A009465～ WAUZZZ8PXAA116530 平成20年8月20日～平成22年4月5日	501	
	ABA-8PCDA	アウディ A3 1.8	WAUZZZ8P09A034916～ WAUZZZ8PXBA044343 平成20年10月17日～平成23年7月19日	193	
	ABA-8XCTH	アウディ A1 1.4/136kw	WAUZZZ8X6EB064586 平成26年1月21日	1	
	DBA-8PCAX	アウディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P0AA130288～ WAUZZZ8PXDA072940 平成22年3月8日～平成25年4月17日	1,249	
	DBA-8VCPT	アウディ A3 SB 1.4T 103kw	WAUZZZ8V0EA153316～ WAUZZZ8V6EA097320 平成25年12月31日～平成26年4月15日	2	
	DBA-8VCPTL	アウディ A3 セダン 103kw	WAUZZZ8V9E1032512 平成26年5月23日	1	
	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V2EA108295～ WAUZZZ8VXE095795 平成25年12月9日～平成26年8月15日	4	
	DBA-8XCAX	アウディ A1 1.4/90kw	WAUZZZ8X0BB015332～ WAUZZZ8XXDB119863 平成22年11月19日～平成26年2月11日	1,316	
	(計9型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年8月20日～平成26年8月15日	(計3,433台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


(備考)

本件は、令和元年9月19日付け届出番号「外-2917」で届出したものであるが、製造ロットの確認方法に不備があったため、再度確認を行うことを目的とし届出するものです。

不具合発生箇所




メカトロニクス

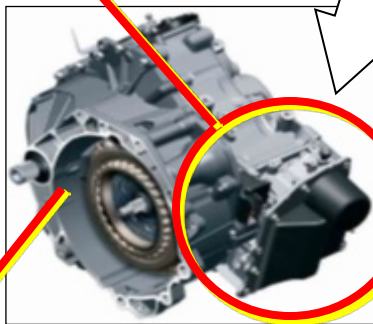

7速Sトロニック型自動変速機

アキュムレーター

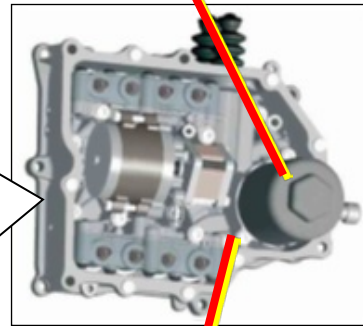

アッパーハウジング  
基準不適合部位

注：  は、点検/交換部品を示す。