

Audi TT エッジプロテクションの取り付け改修

リコール届出番号	外-3051	リコール届出日	2020年6月30日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、製造公差の設定が不適切なため、燃料タンクと車体に取り付けられているブラケットとの隙間が狭いものがあります。そのため、前方への衝突時に燃料タンクが当該ブラケットと接触し、燃料タンクが破損して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、車体のブラケットに保護部品を取り付けます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FVCHHF	アウディ TT 2.0Tq / アウディ TT 45Tq	TRUZZZFV0G1001566～ TRUZZZFVXK1008517 平成27年7月22日～令和元年9月17日	2,546	
	ABA-FVCJXF	アウディ TTS	TRUZZZFV0G1002281～ TRUZZZFVXK1008131 平成27年7月22日～令和元年8月3日	817	
	ABA-FVDAZF	アウディ TTRS	WUAZZZFV0H1901124～ WUAZZZFVXJ1903761 平成29年4月21日～平成30年9月15日	291	
	(計3型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月22日～令和元年9月17日	(計3,654台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



ブラケット

燃料タンク



保護部品

注： は、取り付ける部品を示す。