

## Audi A8 / S8 エンジンルーム内ラバーシールの脱落防止 ブラケットの取り付け改修

リコール届出番号	外-3134	リコール届出日	2020年12月8日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルームのラバーシールにおいて、耐熱性が不足しているため、ターボチャージャーが繰り返し高温になると、ラバーシールが熱により硬化することがあります。そのため、ラバーシールが割れ、破片が脱落し、エンジンの高温部位に接触して、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ラバーシール下部に脱落防止ブラケットを取り付けます。なお、熱による影響でラバーシールが損傷している場合は、当該ラバーシールを新品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲 及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009806～ WAUZZZ4HXDN040822 平成24年8月28日～平成25年12月3日	213	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009658～ WAUZZZ4HXDN039203 平成24年8月28日～平成25年10月23日	70	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009160～ WAUZZZ4HXDN037922 平成24年7月27日～平成25年12月13日	224	
	ABA-4HCTFF	アウディ S8	WAUZZZ4H0EN015641～ WAUZZZ4HXGN007680 平成26年3月19日～平成27年12月16日	229	
	ABA-4HCTGF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H0EN008575～ WAUZZZ4HXHN023797 平成25年12月13日～平成29年12月22日	733	
	ABA-4HCTGL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0EN013436～ WAUZZZ4HXHN024044 平成25年12月31日～平成30年1月10日	115	
	ABA-4HDDTF	アウディ S8 plus	WUAZZZ4H0GN900558～ WUAZZZ4HXHN902058 平成28年4月5日～平成30年1月18日	146	
	(計7型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年7月27日～平成30年1月18日	(計1,730台)	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



エンジンルーム

ラバーシール

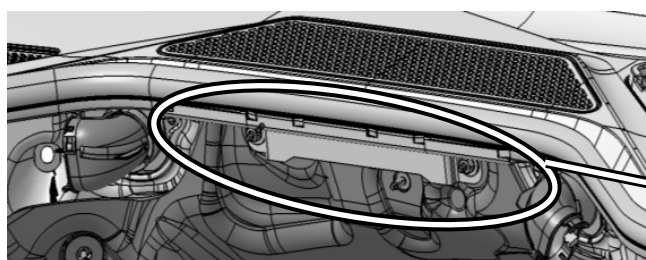

脱落防止ブラケット

注：  は、取り付ける部品を示します。

識別：車体側の左リアドアヒンジの下に「51G6」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

