


Audi Q3 / RS Q3 燃料ゲージセンサー付きサクシオンジェットポンプの改修

リコール届出番号	外-3291	リコール届出日	2021年10月8日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	第2燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージセンサー付きサクシオンジェットポンプにおいて、当該ポンプの燃料ラインと燃料ゲージセンサーの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが燃料ラインに引っかかることがあります。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で行くと、燃料切れにより走行不能となるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージセンサーと燃料ゲージセンサー付きサクシオンジェットポンプの燃料ラインの間隔を確保するために、当該燃料ラインをケーブルバンドで結束します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-F3DNWF	アウディ RSQ3	WUAZZZF30M1900483～ WUAZZZF3XM1903391 令和2年11月13日～令和3年3月19日	297	
	3DA-F3DFGF	アウディ Q3 35TDIq	WAUZZZF30M1000788～ WAUZZZF3XM1070153 令和2年10月13日～令和3年3月11日	1,026	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月13日～令和3年3月19日	(計1,323台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

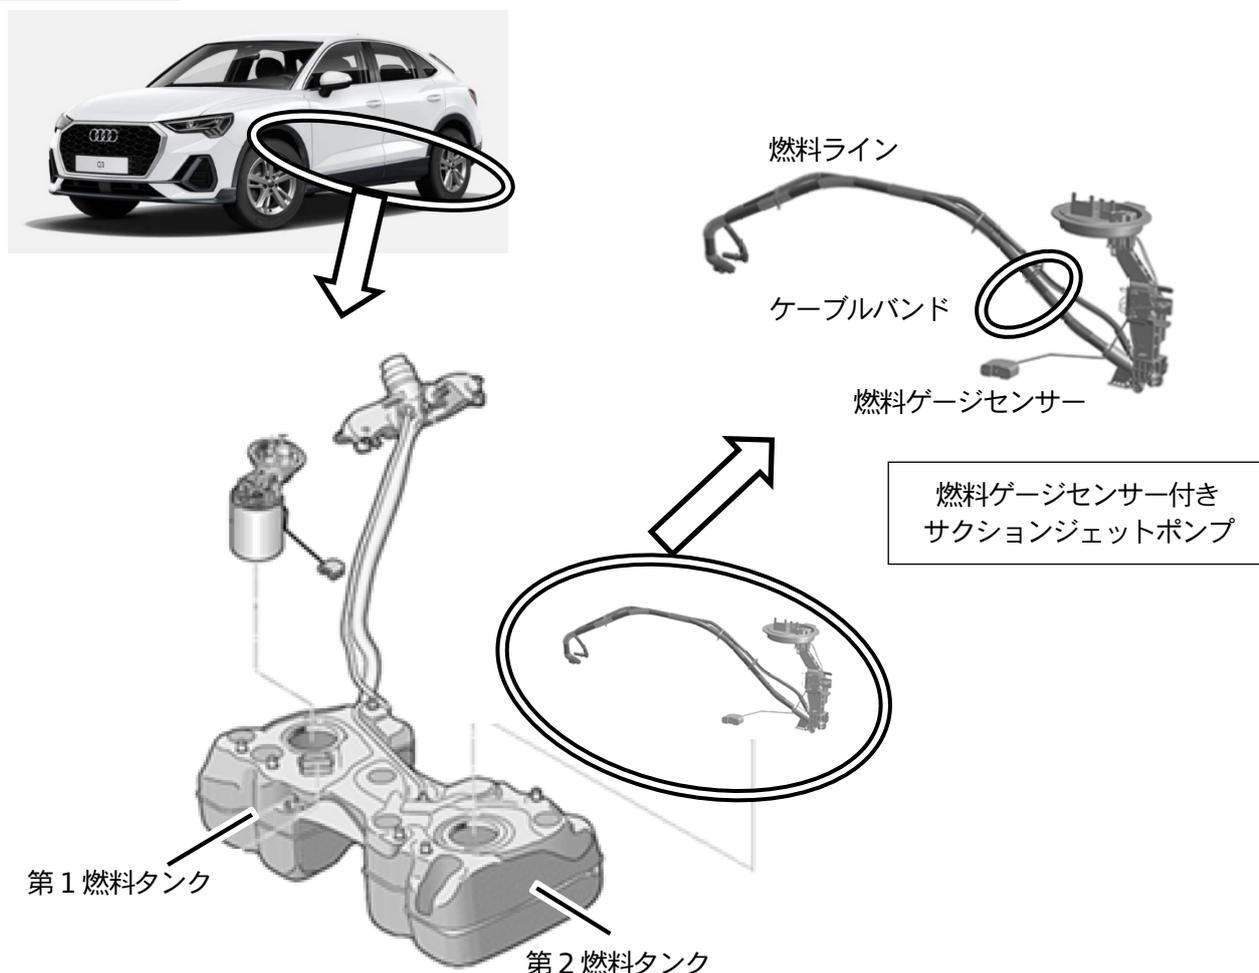

注： は、作業を行う部品を示します。

識別：車体側の左リヤドアヒンジの下に「20CV」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

