

Audi A4 / S4 / A6 / S6 / A8 / TT エアバッグの改修


リコール届出番号	外-3328	リコール届出日	2021年12月8日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがあります。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開せず、乗員が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）を対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GF-4BAPRF	アウディA6 2.8 クワトロ	WAUZZZ4BZ1N013657～ WAUZZZ4BZYN145393 平成12年2月23日～平成13年7月30日	83	
	GF-4BAPSF	アウディA6 2.4 クワトロ	WAUZZZ4BZ1N077049～ WAUZZZ4BZYN133343 平成12年2月23日～平成13年7月17日	30	
	GF-4BAQJF	アウディS6	WAUZZZ4BZ1N001054～ WAUZZZ4BZ1N151873 平成12年6月1日～平成13年6月18日	17	
	GF-4BAZAF	アウディA6 2.7T クワトロ	WAUZZZ4BZ1N046592～ WAUZZZ4BZ1N160635 平成12年11月6日～平成13年7月17日	18	
	GF-4DAQF	アウディA8 クワトロ 4.2	WAUZZZ4DZYN009404～ WAUZZZ4DZYN014322 平成12年2月14日～平成12年7月14日	10	
	GF-8DAGBF	アウディS4	WAUZZZ8DZ1A032223～ WAUZZZ8DZYA185000 平成12年3月27日～平成13年8月7日	28	
	GF-8DAPS	アウディA4 2.4	WAUZZZ8DZ1A024719～ WAUZZZ8DZ1A102572 平成12年8月15日～平成13年2月26日	23	
	GF-8DAPSF	アウディA4 2.4 クワトロ	WAUZZZ8DZ1A013069～ WAUZZZ8DZYA208601 平成12年2月14日～平成13年7月30日	122	
	GF-8DAPT	アウディA4 1.8	WAUZZZ8DZ1A004150～ WAUZZZ8DZ1A155739 平成12年7月14日～平成13年9月3日	120	
	GF-8DAPUF	アウディA4 1.8T クワトロ	WAUZZZ8DZ1A012963～ WAUZZZ8DZ1A122513 平成12年7月26日～平成13年3月26日	17	
	GF-8NAPXF	アウディTT クーペ 1.8T クワトロ/ アウディTT ロードスター 1.8T クワトロ	TRUZZZ8NZY1060002～ TRUZZZ8NZY1090449 平成12年3月3日～平成12年10月16日	336	
(計11型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年2月14日～平成13年9月3日	(計804台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
(備考)

本件は、令和2年2月20日付け届出番号「外-2987」で届け出たものであるが、その後の調査・分析結果により対象車両を追加して届け出るものです。

不具合発生箇所

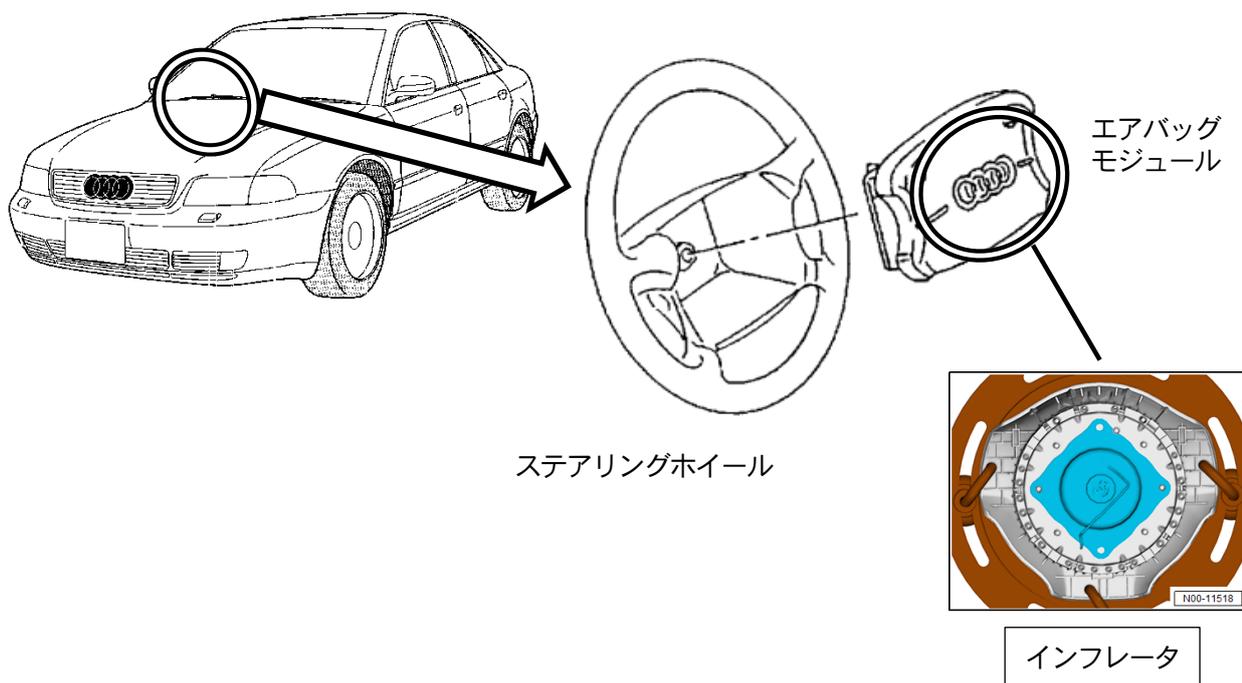

注： は、交換する部品を示します。

識別： 4ドア車は車体側の左リヤドアヒンジの下に、2ドア車は左ドアストライカの下に、「69CJ」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

