


Audi Q5 / SQ5 データバスダイアグノシスインターフェースの 保護カバー取り付け改修

リコール届出番号	外-3394	リコール届出日	2022年5月10日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤシートの下に取り付けられているデータバスダイアグノシスインターフェースにおいて、リヤシートにこぼした液体の水分や、車体底部のシーリングが不十分なため、大雨時や深い水たまりを走行した際に浸入した水分により、データバスダイアグノシスインターフェース内で短絡が発生することがあります。そのため、警告灯が点灯するとともに、エンジンが出力を抑える緊急走行モードに入ったり、パワーステアリングのアシスト力が減少したりするおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、データバスダイアグノシスインターフェースに保護カバーを取り付けます。また、一部車両においては、防水性を高めるためシーリングを塗布します。データバスダイアグノシスインターフェースに短絡が認められた場合は交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-FYDGKA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY0M2106311～ WAUZZZFYXM2125769 令和3年3月15日～令和4年3月4日	18	
	3AA-FYDGKS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY0M2063119～ WAUZZZFYXM2135525 令和3年3月15日～令和3年9月22日	60	
	3BA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0M2058230～ WAUZZZFYXN2030582 令和3年3月15日～令和4年1月21日	62	
	3BA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0M2050404～ WAUZZZFYXN2024720 令和3年3月15日～令和4年1月21日	74	
	3CA-FYDTPA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0M2070765～ WAUZZZFYXN2031053 令和3年3月15日～令和4年1月21日	81	
	3CA-FYDTPS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0M2043498～ WAUZZZFYXN2036740 令和3年1月18日～令和4年1月21日	1,970	
	ABA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0K2009431～ WAUZZZFYXL2038453 平成30年11月17日～令和2年11月13日	187	
	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0J2027197～ WAUZZZFYXL2097941 平成29年8月7日～令和2年10月29日	665	
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY0J2032111～ WAUZZZFYXL2078970 平成29年8月12日～令和2年9月23日	616	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY0H2046228～ WAUZZZFYXL2099799 平成29年8月3日～令和2年11月13日	2,887	
	LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0K2026438～ WAUZZZFYXL2102538 平成30年12月17日～令和2年9月23日	524	
	LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0K2023507～ WAUZZZFYXL2104936 平成30年12月17日～令和2年9月23日	3,725	
	(計12型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年8月3日～令和4年3月4日	(計10,869台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

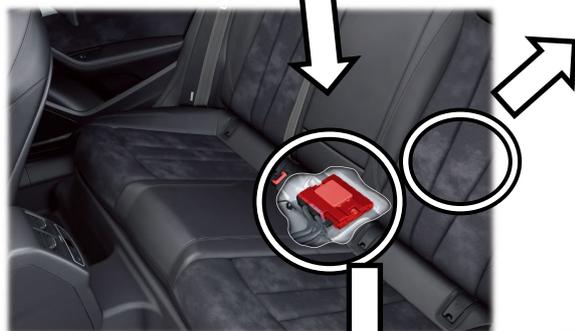


シーリング

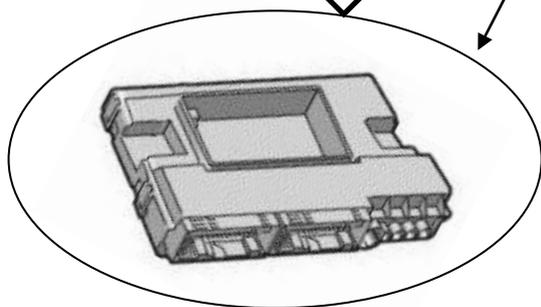

データバスダイアグノシスインターフェース

基準不適合発生箇所

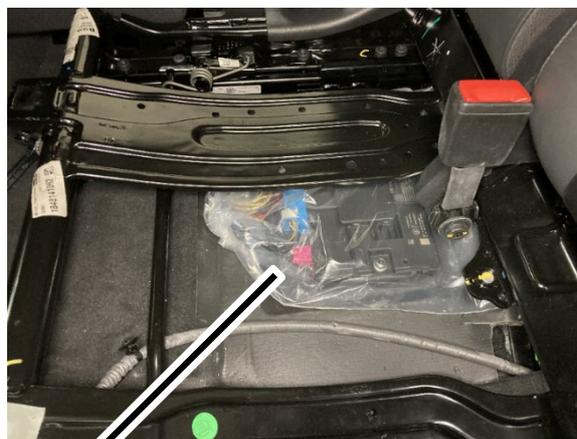

保護カバー

注： は、保護カバーを取り付ける部品を示します。

識別：車体側の左リヤドアヒンジの下に「90S9」と記入したステッカーを貼付してあります。

