


## Audi A1 / A3 / Q2 / Q3 燃料パイプの取付け修正改修

リコール届出番号	外-3433	リコール届出日	2022年6月29日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、締め付けトルク的设计値が不適切なため、走行振動等により当該ボルトが緩むものがあります。そのため、燃料漏れにより、ガソリン臭の発生とともに、エンジン制御システム故障の警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ取付けボルトを新品へ交換し、規定トルクで締め付けます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U0FR047765～ WAUZZZ8UXJR042484 平成27年7月15日～平成30年11月10日	2,660	
	ABA-GACZE	アウディ Q2 1.4T cod	WAUZZZGA0HA024205～ WAUZZZGAXJA087320 平成29年3月8日～平成30年6月2日	879	
	DBA-8VCXS	アウディ A3SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V0FA183465～ WAUZZZ8VXJA113819 平成27年6月20日～平成30年7月5日	10,464	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 90kw	WAUZZZ8V0F1139644～ WAUZZZ8VXJ1066744 平成27年6月20日～平成30年7月5日	5,747	
	DBA-8XCZE	アウディ A1 1.4T cod	WAUZZZ8X0GB008520～ WAUZZZ8XXJB038129 平成27年7月22日～平成30年7月21日	262	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年6月20日～平成30年11月10日	(計20,012台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

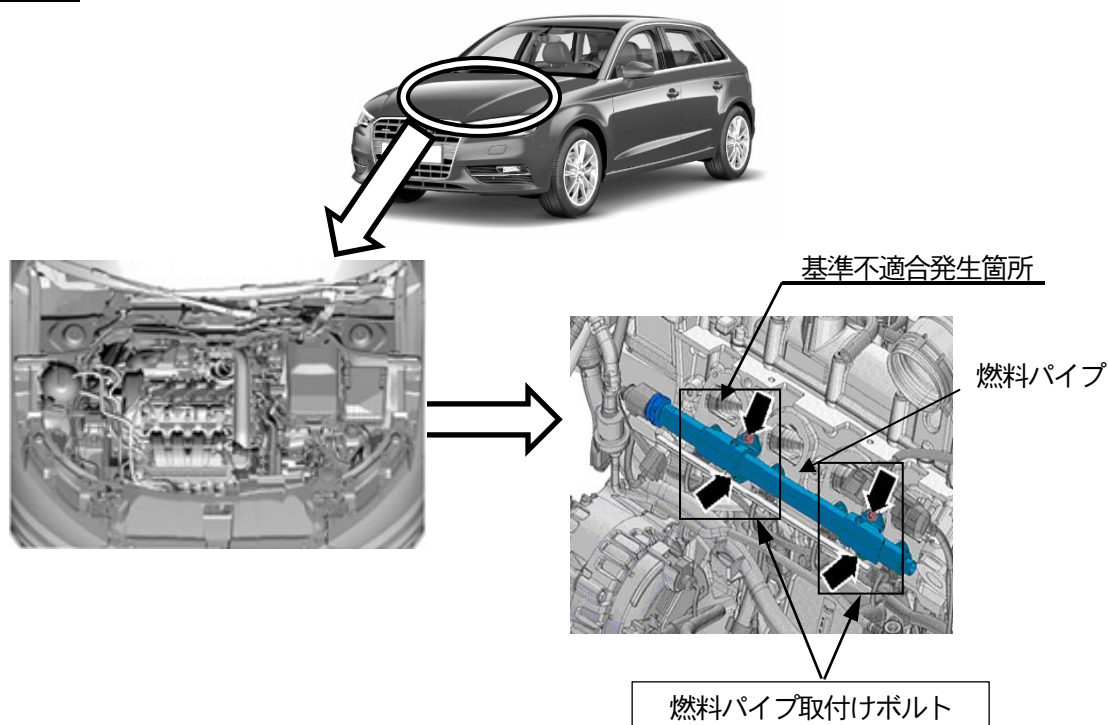

注：  は、交換する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「24HL」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

