


## Audi A6 / S6 / RS 6 / A7 / S7 / RS 7 燃料ゲージセンサーの改修

リコール届出番号	外-3452	リコール届出日	2022年7月21日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料デリバリーモジュールにおいて、燃料ゲージセンサーとブリーザーパイプとの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが当該パイプに引っかかることがあります。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で行き続けると、燃料切れにより走行不能となるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージセンサーを対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUAZZZF20MN903576～ WUAZZZF2XMN907747 令和3年1月9日～令和3年7月14日	45	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUAZZZF20MN903917～ WUAZZZF2XMN908686 令和2年12月25日～令和3年7月14日	91	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZZF20MN904047～ WUAZZZF2XMN909580 令和2年12月7日～令和3年7月14日	56	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZZF20MN903609～ WUAZZZF2XMN907943 令和2年12月3日～令和3年7月12日	70	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WAUZZZF20LN099885～ WAUZZZF2XMN084747 令和2年9月1日～令和3年6月18日	73	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF20LN093066～ WAUZZZF2XMN081427 令和2年8月14日～令和3年7月27日	148	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20LN020375～ WAUZZZF2XMN084599 令和元年11月21日～令和3年7月14日	846	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20LN017864～ WAUZZZF2XMN088460 令和元年11月21日～令和3年7月14日	531	
	3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20MN039025～ WAUZZZF2XMN035452 令和2年12月17日～令和3年6月4日	30	
	3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20MN027540～ WAUZZZF2XMN082500 令和2年12月17日～令和3年6月18日	55	
	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN051818～ WAUZZZF2XLN062455 平成31年1月17日～令和2年9月15日	1,126	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN003073～ WAUZZZF2XLN013580 平成30年7月21日～令和2年10月13日	1,279	
	(計12型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和3年7月27日	(計4,350台)	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 不具合発生箇所

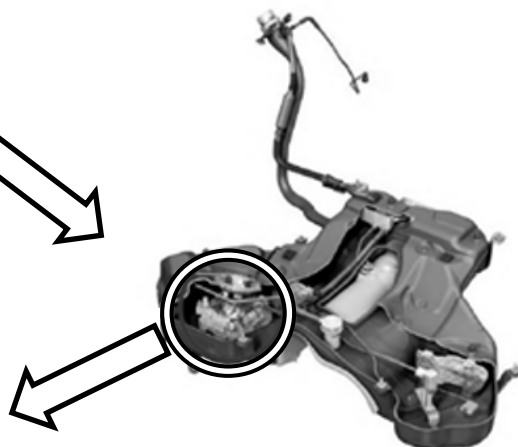

ブリーザーパイプ

燃料タンク

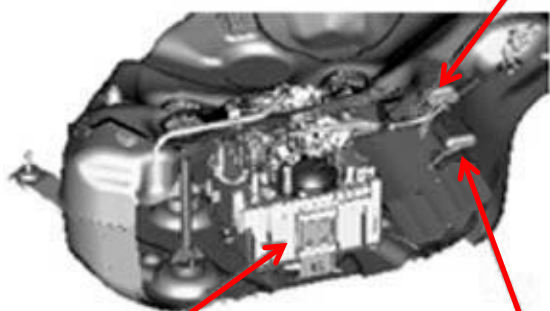


燃料デリバリーモジュール

燃料ゲージセンサー

ブリーザーパイプ

基準不適合発生箇所

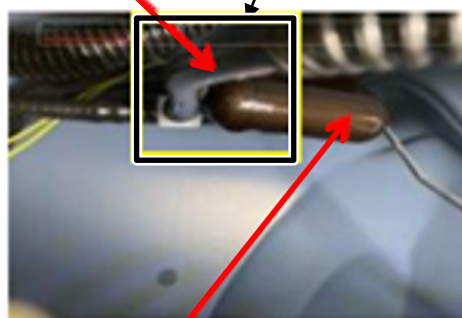

燃料ゲージセンサー

注：  は、交換する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「20DN」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

