


## Audi A6 / A7 アンチロールバーの改修

リコール届出番号	外-3495	リコール届出日	2022年10月27日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロールバーにおいて、端部の加工工程が不適切だったため、端部に微小なひび割れが発生し、素材が損耗するものがあります。車両の使用により損耗が増加し、アンチロールバーがパイプ形状から扁平形状へ移行する端部部分で破断し、異音が発生するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、当該アンチロールバーを対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN054881～ WAUZZZF2XKN080808 平成31年1月17日～令和元年5月18日	169	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN029673～ WAUZZZF2XKN060736 平成30年11月27日～平成31年4月22日 (輸入期間の全体の範囲)	126	
	(計2型式)	(計2車種)	平成30年11月27日～令和元年5月18日	(計295台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

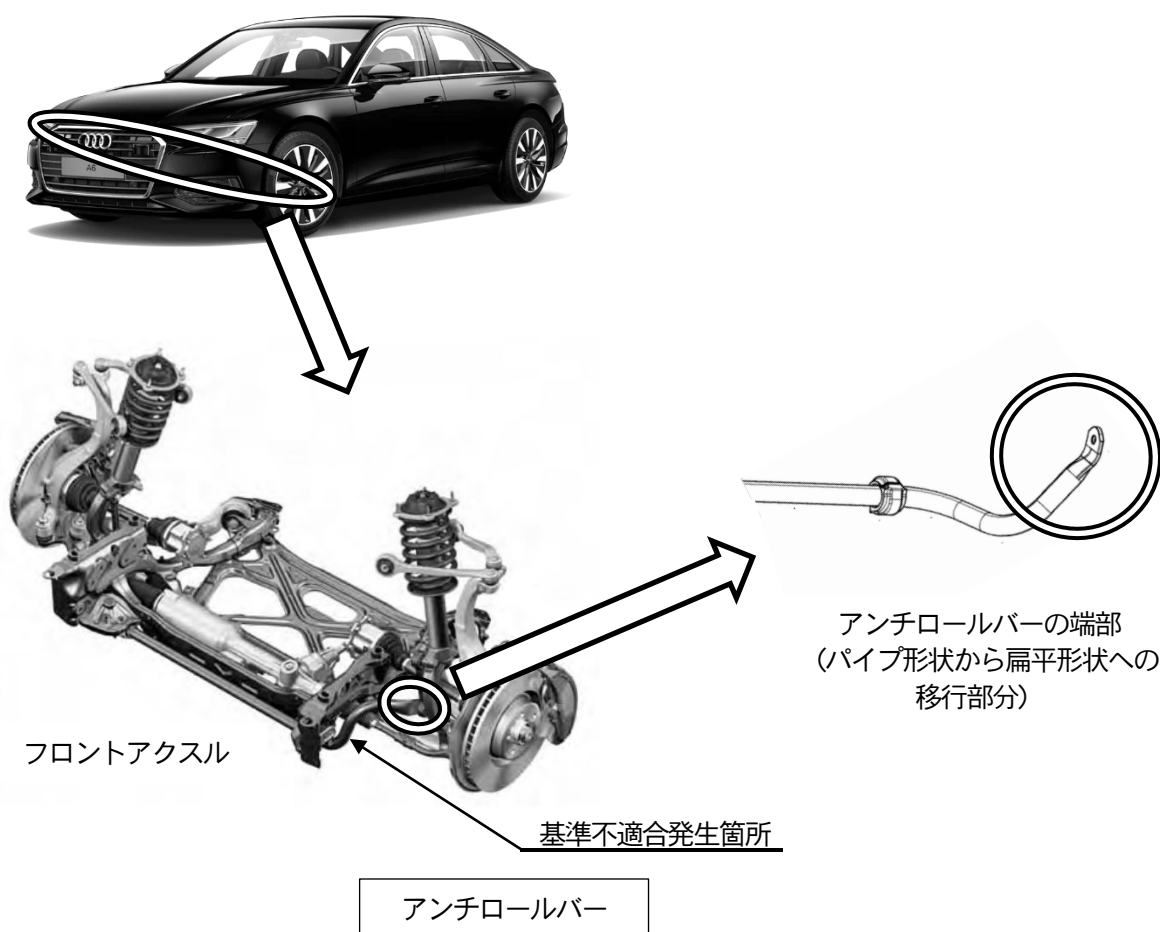

注：  は、交換する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「40R6」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

