


Audi Q7 / Q8 燃料供給ユニットの改修

リコール届出番号	外-3546	リコール届出日	2023年1月11日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク内に組み付けられている燃料供給ユニットにおいて、内部部品の強度が不足しているため、燃圧変動により、当該部品が走行中に破損することがあります。破損した部品によりユニット内のゴムシールが損傷し、エンジンへの燃料供給圧力が低下することにより警告灯が点灯するおそれがあります。ゴムシールの損傷の程度によっては、エンジンの出力低下や、最悪の場合、走行不能となるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ユニットを対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0LD020791～ WAUZZZ4MXMD018578 令和2年7月16日～令和3年3月11日	269	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M0LD020824～ WAUZZZ4MXMD013820 令和2年7月16日～令和3年3月11日	24	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10MD012596～ WAUZZZF1XMD025971 令和3年1月9日～令和3年5月8日	137	
	3AA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15MD014649 令和3年1月15日	1	
	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～ WAUZZZF1XLD023555 令和元年5月31日～令和2年7月28日	1,136	
	AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
	(計6型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月31日～令和3年5月8日	(計1,568台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

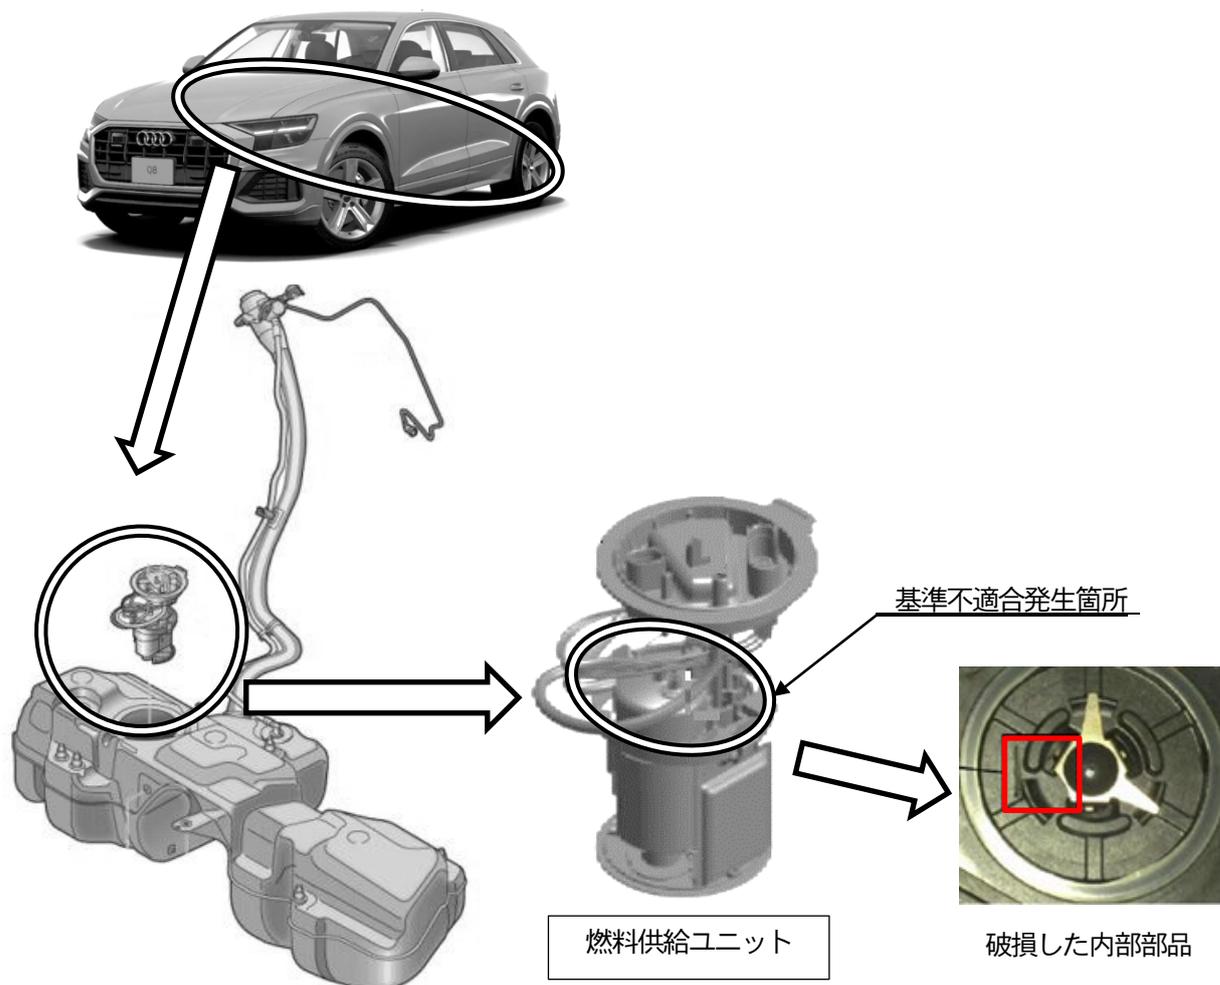

注： は、交換する部品を示します。

識別： 車体側の左リアドアヒンジの下に「20DR」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

