

## Audi RS e-tron GT エアスプリングストラットの改修

|                                  |   |         |            |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 外-3593  | リコール届出日 | 2023年3月30日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 緩衝装置のエアスプリングストラットにおいて、製造時に当該ストラットの加工不良により、保持クリップを組み付ける溝が正しく加工されていないものがあります。そのため、保持クリップが溝に確実に嵌っておらず、最悪の場合、当該クリップが外れ、エアスプリングがストラットと分離してしまうことがあります。そのため、エアスプリングのエアが抜けスプリング機能が失陥することで車両が傾き、ハンドルの操作性が低下するおそれがあります。 |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、左側エアスプリングストラットの保持クリップの組み付け状態を確認し、確実に組み付けられていない場合は、左側エアスプリングストラットを良品と交換します。  |         |            |


| 車名   | 型式         | 通称名               | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間                                   | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|-------------------|---|------------|----|
| アウディ | ZAA-FWEBGE | アウディ RS e-tron GT | WAUZZZFWON7902169～<br>WAUZZZFWXN7902115<br>令和3年10月19日～令和3年11月2日 | 7          |    |
|      | (計1型式)     | (計1車種)            | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和3年10月19日～令和3年11月2日                            | (計7台)      |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



保持クリップの組み付け溝

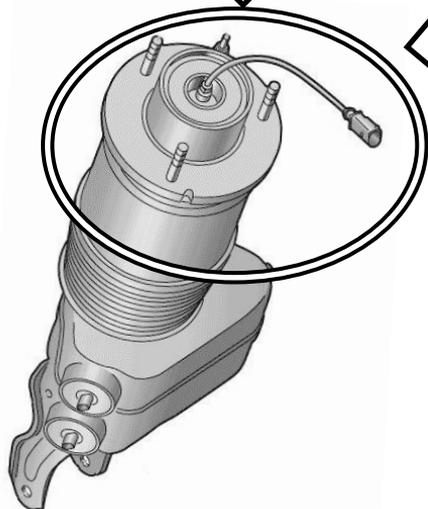

エアスプリングストラット



正常加工の保持クリップの組み付け溝



加工不良の保持クリップの組み付け溝

注：  は、点検し、交換する部品を示します。

識別： 「42M4」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。  
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

