


Audi A8 / SQ5 カムシャフトポジションセンサーの改修

サービスキャンペーン通知日	2023年11月30日
不具合の内容	原動機のパルブトレインシステムにおいて、当該システムの構成部品が製造公差内の不利側の組み合わせで組み立てられたものがあります。そのため、構成部品の一部であるカムシャフトポジションセンサーが正しい吸気カムシャフトの回転位置を検出できず、左右バンク間のシリンダーの吸入空気量に差が発生することにより、エンジン軽負荷走行時等の特定条件下に窒素酸化物（NOx）の発生量が増加するおそれがあります。
改善の内容	全車両、不利な公差の積み重ねにより生じる左右バンクの吸気カムシャフトの動作のずれを補正するために、吸気側のカムシャフトポジションセンサーを対策品と交換します。


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80NN005267～ WAUZZZF89NN005820 令和4年4月12日～令和4年6月14日	20	
	3BA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0M2082348～ WAUZZZFYXN2070578 令和3年3月15日～令和4年6月10日	38	
	3BA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0M2061371～ WAUZZZFYXN2042473 令和3年3月15日～令和4年5月13日	43	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月15日～令和4年6月14日	(計101台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

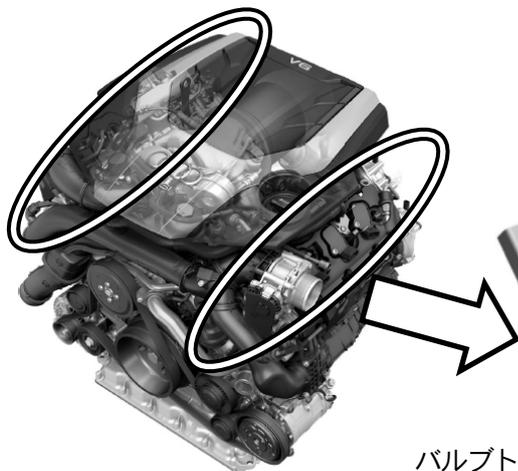

バルブトレインシステム

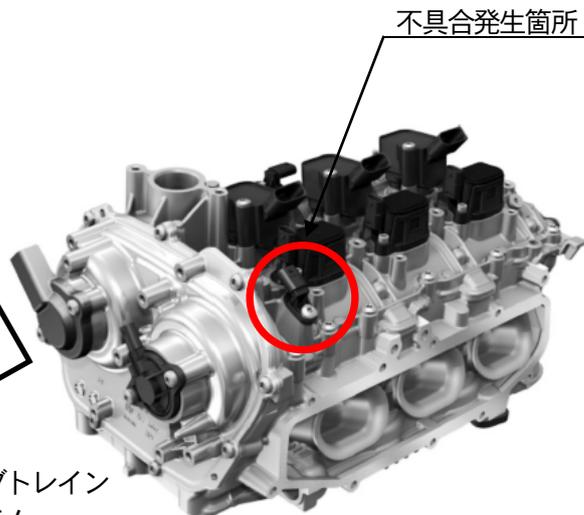

不具合発生箇所

吸気側のカムシャフトポジションセンサー

シリンダーヘッド（バンク1側）

注： は、交換する部品を示します。

識別： 「24JD」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

