


# Audi e-tron GT / RS e-tron GT ブレーキホースの改修

リコール届出番号	外-3848	リコール届出日	2024年8月1日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、設計が不適切なため、前輪用ブレーキホースの長さが不足しています。そのため、そのままの状態で使用続けると、操舵角によりブレーキホース端部に過大な負荷がかかり、ブレーキホースに亀裂が発生します。最悪の場合、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、制動力が低下するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキホースおよびブラケットを対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFW0N7902074～ WAUZZZFWXR7901147 令和3年8月6日～令和6年5月17日	306	
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFW0N7003487～ WAUZZZFWXR7003325 令和3年9月24日～令和6年5月17日	435	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月6日～令和6年5月17日	(計741)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 不具合発生箇所

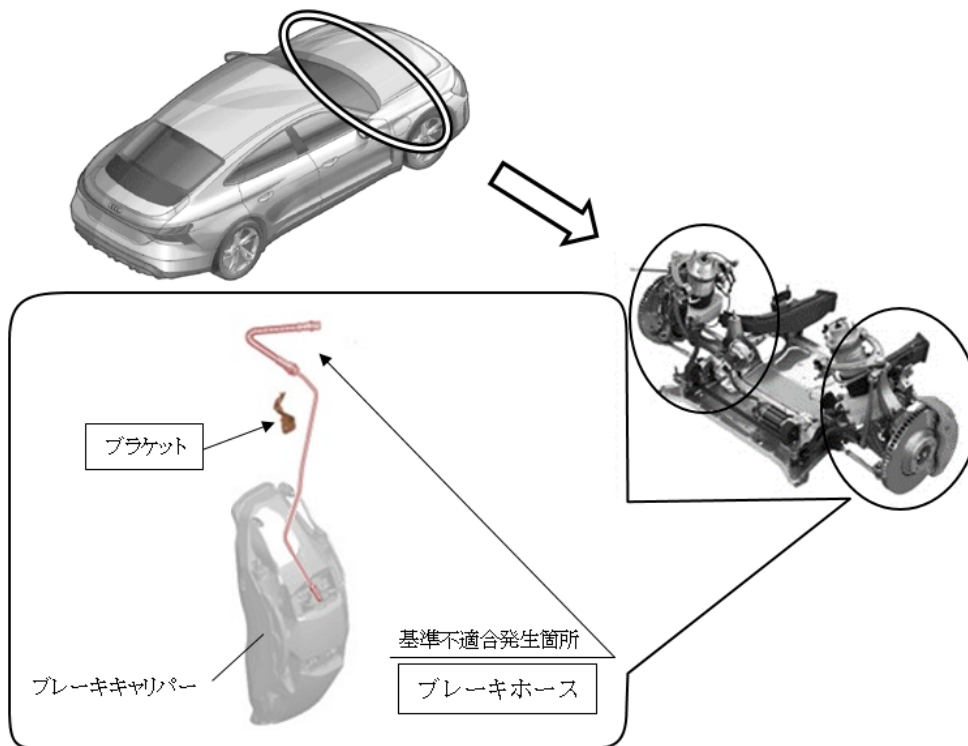

注：        は、交換する部品を示します。

識別： 「47UP」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。  
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

