


Audi SQ5 電動パワーステアリングのプログラム改修

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-2232 | リコール届出日 | 平成27年9月30日 |
| 不具合の部位(部品名) | 操縦装置 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 電動パワーステアリングの制御プログラムが不適切なため、冷間時において、電動パワーステアリングに不具合が発生していないにもかかわらず、当該プログラムが故障と判断することがあります。そのため、警告灯が点灯してパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがあります。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、パワーステアリング制御プログラムを書き換えます。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|----------|--|------------|----|
| アウディ | ABA-8RCTXF | アウディ SQ5 | WAUZZZ8R0EA040985～WAUZZZ8RXFA120649 平成25年8月16日～平成27年6月13日 | 784 | |
| | | | (輸入期間の全体の範囲) 平成25年8月16日～平成27年6月13日 | 計784台 | |

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

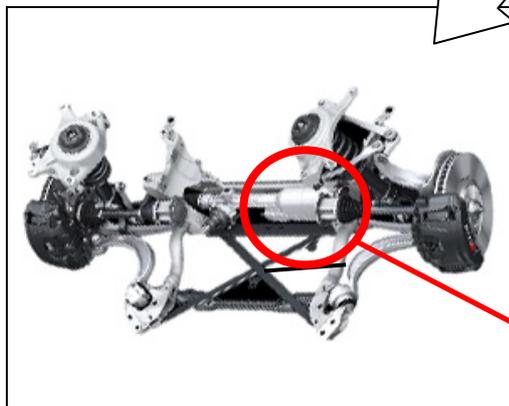

パワーステアリング制御コンピュータ

注： は、プログラム更新部位を示す。