


Audi A4 燃料パイプの取付修正

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2871 | リコール届出日 | 令和元年6月26日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、取付作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがあります。そのため走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料パイプ取付けボルトを規定トルクで締め付けます。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|-----------|--------------|--|------------|----|
| アウディ | ABA-8WCVN | アウディ A4 1.4T | WAUZZZF43HA074107～WAUZZZF45KA061267 平成28年11月12日～令和元年5月10日 | 1,073 | |
| | | | (輸入期間の全体の範囲) 平成28年11月12日～令和元年5月10日 | 1,073 | |

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

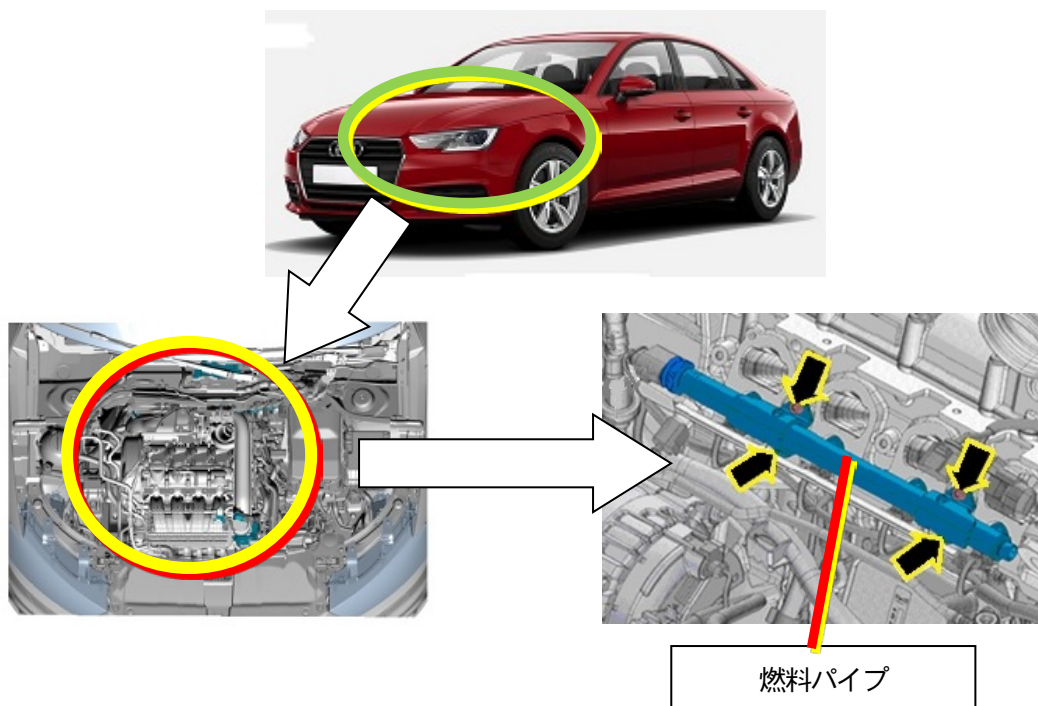

注： は、締め付け部を示す。