


## Audi S8 クーラントラインの交換

サービスキャンペーン開始日	平成 31 年 1 月 18 日
不 具 合 の 内 容	冷却水路のサブタンクに装着されているブリーザーホースにおいて、ワンウェイバルブが装着されていないため、エアが混入した冷却水が逆流することがあります。そのため、ヒーターコアにエアが蓄積され、ヒーターの性能が不十分になるおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該ブリーザーホースを対策品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4HDDTF	アウディ S8 Plus	WUAZZZ4H0GN900558～WUAZZZ4HXHN900567 平成 28 年 4 月 5 日～平成 29 年 3 月 15 日 (輸入期間の全体の範囲)	89 台	
			平成 28 年 4 月 5 日～平成 29 年 3 月 15 日	89 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

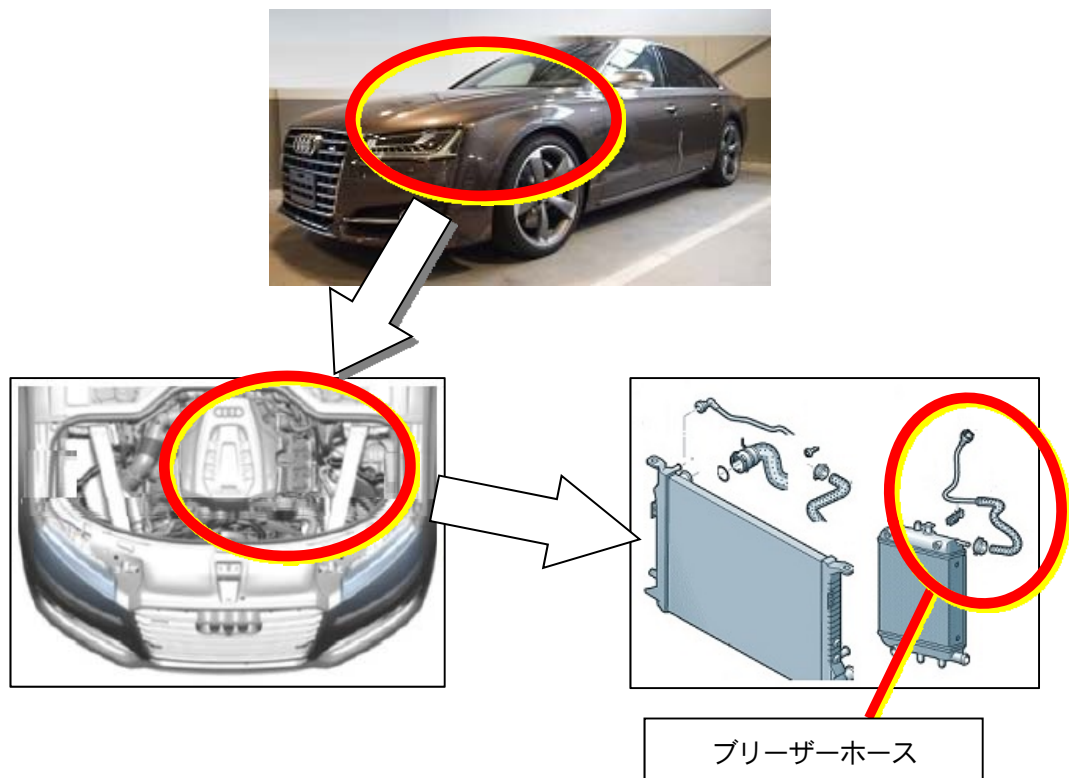

注：  は、交換部品を示す。