


## Audi TT エンジンカバーの取り外し改修

リコール届出番号	外-3392	リコール届出日	2022年4月21日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、上部に取り付けられたカバー（エンジンカバー）取付け箇所の強度が不十分なため、車両の経過年数や使用状況（非常にスポーティな走行や路面の悪いオフロード走行）によって、カバーが外れることがあります。そのため、エンジンルーム内でカバーが移動してターボチャージャー等の高温箇所に触れると溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エンジンカバーを取り外します。 尚、対策部品の準備が整い次第、新たに届出を行う予定です。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-FVDNPF	アウディ TT 45Tq	TRUZZZVON1000494～ TRUZZZVXN1003080 令和3年8月2日～令和4年3月4日	101	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月2日～令和4年3月4日	(計101台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

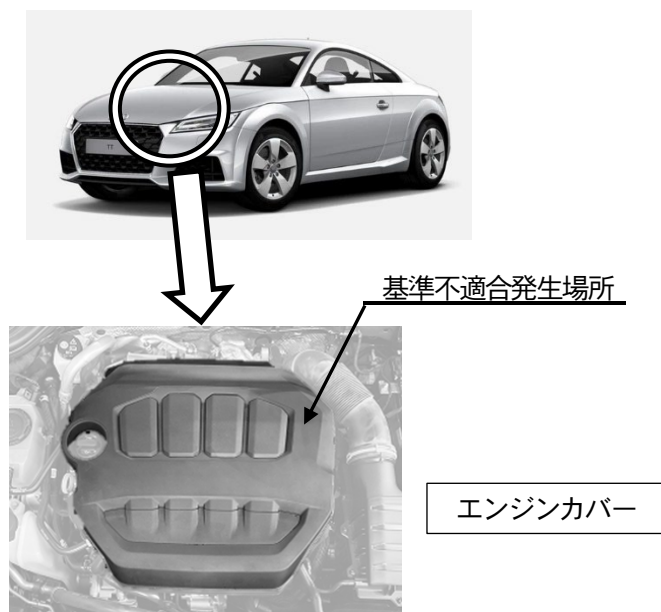

注：  は、取り外す部品を示します。

識別：左ドアストライカ下側に「10H8」と記入したステッカーを貼付してあります。

