


## Audi R8 ギヤボックスオイル量の点検改修

リコール届出番号	外-3406	リコール届出日	2022年5月26日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、生産工場での装置故障によりギヤボックス内のオイル充填量が不十分な場合があります。そのため、クラッチが滑り、最悪の場合、警告メッセージを表示し、動力伝達が遮断されるおそれがあります。また、レース場での走行等過酷な走行を行うと、オイルが泡状になり、ブリーザーバルブから漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ギヤボックス内のオイル量を点検し、必要であれば規定量まで充填します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	7BA-4SDMWF	アウディ R8 V10	WUAZZZFX5M7900091 令和2年10月13日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月13日	(計1台)	

### 不具合発生箇所

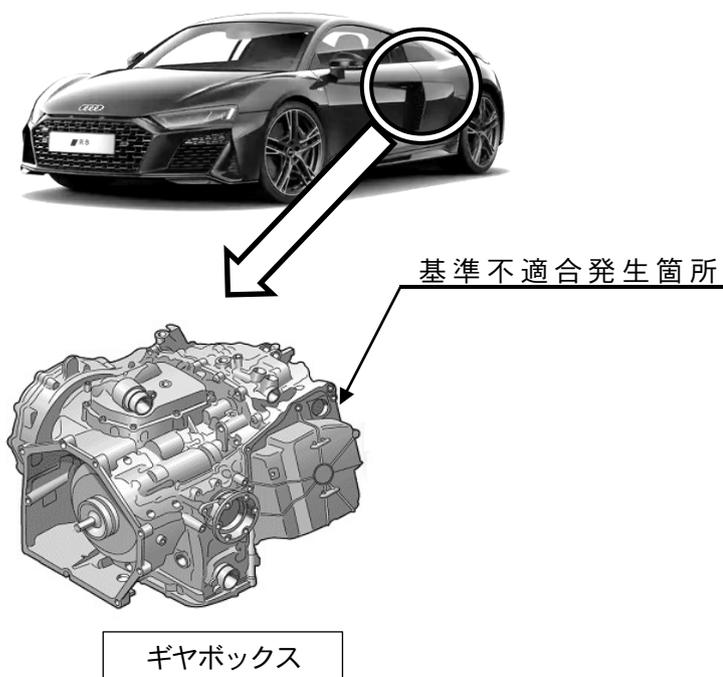

注：  は、オイル量を点検し、必要であれば規定量まで充填する部品を示します。

識別：左ドアストライカ下側に「3701」と記入したステッカーを貼付してあります。

