


Audi A3 / S3 7速Sトロニック 補助油圧ポンプに関するプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2022年10月27日
不具合の内容	7速Sトロニック型自動変速機の補助油圧ポンプにおいて、組付け時のボルト締め付けが不適切なため、当該ボルトが緩むものがあります。そのため、ギヤボックス故障の警告灯が点灯したり、金属異音が発生し、最悪の場合、ギヤボックスが破損するおそれがあります。
改善の内容	全車両、補助油圧ポンプの油圧を検出するため、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換えます。また、特定の故障コードが入力された場合は、補助油圧ポンプを良品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8VCZPF	アウディ A3 SB 2.0Tq	WAUZZZ8V0HA048876～ WAUZZZ8VXJA083320 平成28年10月29日～平成30年4月3日	394	
	ABA-8VCZPL	アウディ A3 セダン 2.0Tq	WAUZZZ8V0H1021466～ WAUZZZ8VXJ1050494 平成28年10月29日～平成30年4月3日	319	
	ABA-8VDJHF	アウディ S3 SB	WAUZZZ8V0HA052152～ WAUZZZ8VXJA088372 平成28年10月29日～平成30年4月6日	468	
	ABA-8VDJHL	アウディ S3 セダン	WAUZZZ8V0H1019779～ WAUZZZ8VXJ1051239 平成28年10月29日～平成30年4月6日	413	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年10月29日～平成30年4月6日	(計1,594台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

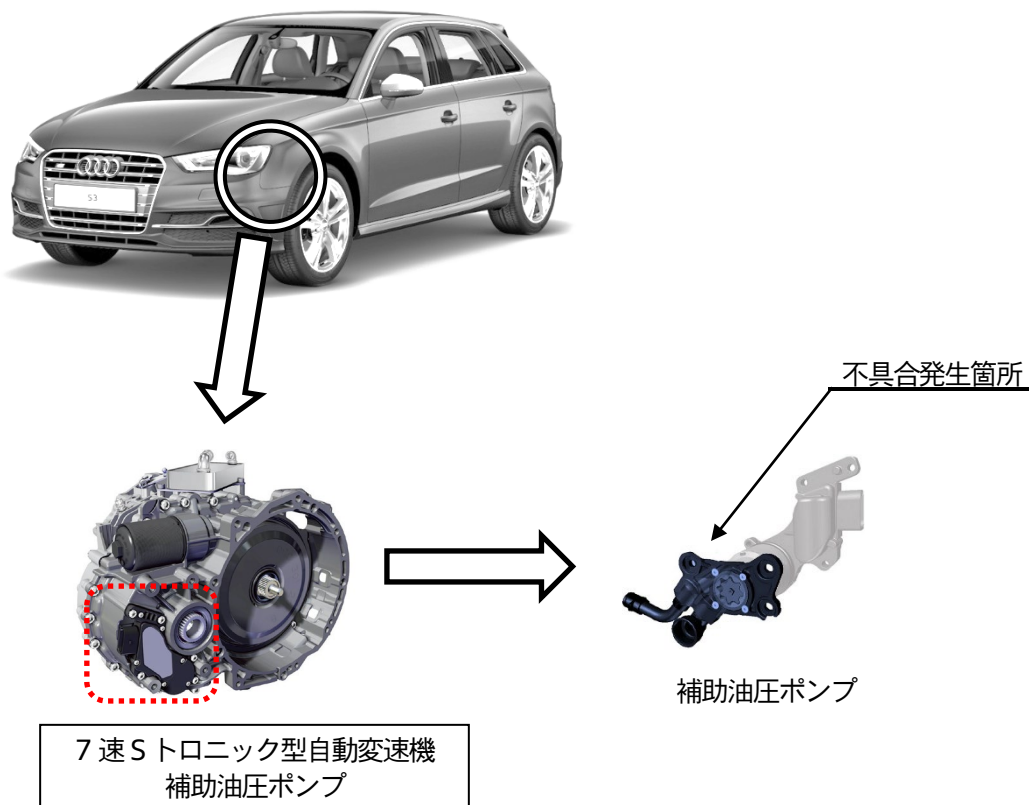

注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「34L4」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

