

Audi A6 / S6 / RS 6 / A7 / S7 / RS 7 燃料ゲージセンサーの改修

リコール届出番号	外-3557	リコール届出日	2023年2月2日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料デリバリーモジュールにおいて、燃料ゲージセンサーとブリーザーパイプとの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが当該パイプに引っかかることがあります。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で行走を続けると、燃料切れにより走行不能となるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージセンサーを対策品と交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUAZZZF20NN900260～ WUAZZZF29MN909876 令和3年7月27日～令和4年3月28日	7	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUAZZZF20NN900680～ WUAZZZF2XMN909899 令和3年7月12日～令和3年11月2日	5	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZZF20NN901019～ WUAZZZF2XNN900136 令和3年7月12日～令和4年3月4日	24	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZZF23MN909971～ WUAZZZF23MN910022 令和3年9月24日	2	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WAUZZZF22NN012197～ WAUZZZF29MN103594 令和3年9月14日～令和4年3月4日	4	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF20NN008195～ WAUZZZF2XNN012075 令和3年7月27日～令和4年3月28日	28	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20NN009640～ WAUZZZF2XNN012013 令和3年7月12日～令和4年3月17日	123	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20MN093604～ WAUZZZF2XNN013047 令和3年8月2日～令和4年3月4日	69	
	3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20NN010237～ WAUZZZF2XNN007538 令和3年9月24日～令和3年10月6日	4	
	3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20NN011596～ WAUZZZF29NN012049 令和3年9月24日～令和4年5月11日	15	
	(計10型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年7月12日～令和4年5月11日	(計281台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)


本件は、令和4年7月21日付け届出番号「外-3452」で届け出たものですが、改良部品が製造ラインで取り付けられた時期を見直したため、対象車両を追加して届け出るものです。

不具合発生箇所

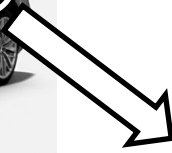

ブリーザーパイプ

燃料タンク

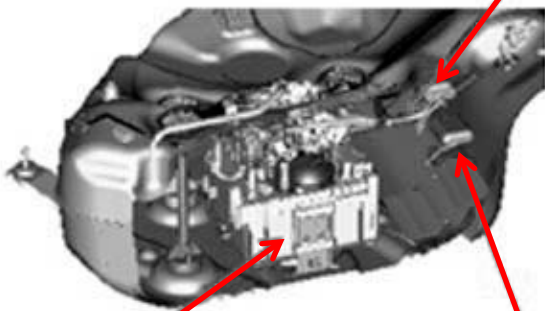


燃料デリバリーモジュール

燃料ゲージセンサー

ブリーザーパイプ

基準不適合発生箇所

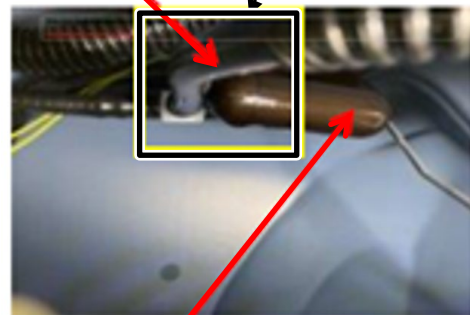

燃料ゲージセンサー

注： は、交換する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「20DN」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

